



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O ABATE DE ÁRVORES

NÚCLEO DE ARVOREDO

REF.: NA/TBT/02

DATA: 18/02/2022

DESCRIPTIVO	IMAGENS	
Árvore: n.º de ordem e descrição: Em Anexo I	Fotos das árvores a abater no Anexo III Fotos das árvores a transplantar no Anexo IV	
Espécie: Várias (Anexo I)		
Local: Praça Marechal Humberto Delgado (Sete Rios)		
Quantidade: 16 exemplares para abate. 5 exemplares para transplante		
Freguesia: São Domingos de Benfica		
Zona Territorial: Central		
Fundamentação: 9 exemplares apresentam problemas fitossanitários que justificam o abate. Dos 12 exemplares com necessidade de remoção por interferir com a proposta, 5 estão em condições para transplante, e 7 não têm condições para transplante, pelo que são propostos para abate.		
Enquadramento no Despacho 60/P/2012: Ponto 1		
Proposta de Abate e Transplante: Sim		
Execução por:		
✓ CML- Meios Próprios		
✓ CML-Empresa "outsourcing"		X
✓ Junta de Freguesia		
Substituição por: está prevista a plantação de arvoredo novo no projeto de espaços exteriores desta obra.		
✓ Mesma espécie		
✓ Outras espécies	X	
✓ Sem substituição		



ANEXO I
Listagem do arvoredo a abater e transplantar

Código	Morada	Espécie	PAP (cm)	Avaliação visual	Proposta da DMREV
42274	Rua das Furnas	<i>Koelreuteria paniculata</i>	74	Exemplar com eixo inclinado	Transplante
42275	Rua das Furnas	<i>Koelreuteria paniculata</i>	98	Exemplar com eixo inclinado	Transplante
43366	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Prunus cerasifera subsp. pissardii</i>	94	Exemplar com coroa em codominância pernadas baixas.	Transplante
43367	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Prunus cerasifera subsp. pissardii</i>	73	Exemplar com coroa em codominância, copa densa.	Transplante
34698	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Populus x canadensis</i>	136	Ramos baixos, densidade da copa e ramos com peso e secos.	Abate - interfere com a proposta
34692	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Ceiba speciosa</i>	32	Exemplar com ramos secos	Transplante
34686	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Populus x canadensis</i>	107	Exemplar com ramos baixos, com peso e secos	Abate - interfere com a proposta
34022	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Populus x canadensis</i>	183	Ramos baixos, densidade da copa e ramos com peso e secos.	Abate - interfere com a proposta
34100	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Cercis siliquastrum</i>	46	Exemplar com eixo inclinado e ferida no fuste com podridão de lenho	Abate
34919	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Cercis siliquastrum</i>	70	Exemplar com eixo inclinado e ferida longitudinal no fuste com podridão de lenho	Abate
31676	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Cupressus sempervirens</i>	Alt. 6,5m	Exemplar com eixo muito inclinado, ramos laterais a ganhar dominância. A metade superior da copa encontra-se seca.	Abate
31677	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Cercis siliquastrum</i>	57	Exemplar com eixo inclinado, ferida longitudinal no fuste com podridão do lenho.	Abater
31617	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Cercis siliquastrum</i>	69	Exemplar com eixo inclinado, ferida longitudinal no fuste com podridão do lenho.	Abate
34054	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Populus x canadensis</i>	133	Ramos baixos, densidade da copa, com peso e secos.	Abate - interfere com a proposta
33969	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Populus x canadensis</i>	141	Exemplar com perna seca	Abate - interfere com a proposta
35712	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Populus x canadensis</i>	174	Exemplar com ferida longitudinal no fuste com podridão do lenho. Presença de fungo basidiomiceta.	Abate - interfere com a proposta
34215	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Populus x canadensis</i>	193	Nada a acrescentar	Abate - interfere com a proposta
34729	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Cercis siliquastrum</i>	39	Exemplar com eixo muito inclinado, fissuras longitudinais no fuste com podridão do lenho	Abate

**Câmara Municipal de Lisboa**

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde


Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde


33971	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Cercis siliquastrum</i>	66	Exemplar com eixo inclinado, ferida longitudinal no fuste com podridão do lenho.	Abate
33973	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Cercis siliquastrum</i>	65	Exemplar com eixo inclinado, ferida no fuste com podridão do lenho.	Abate
34462	Praça Marechal Humberto Delgado	<i>Cercis siliquastrum</i>	50	Exemplar com eixo inclinado, ferida no fuste com podridão do lenho. Em conflito de espaço com o exemplar a norte.	Abate




ANEXO II

Localização das árvores

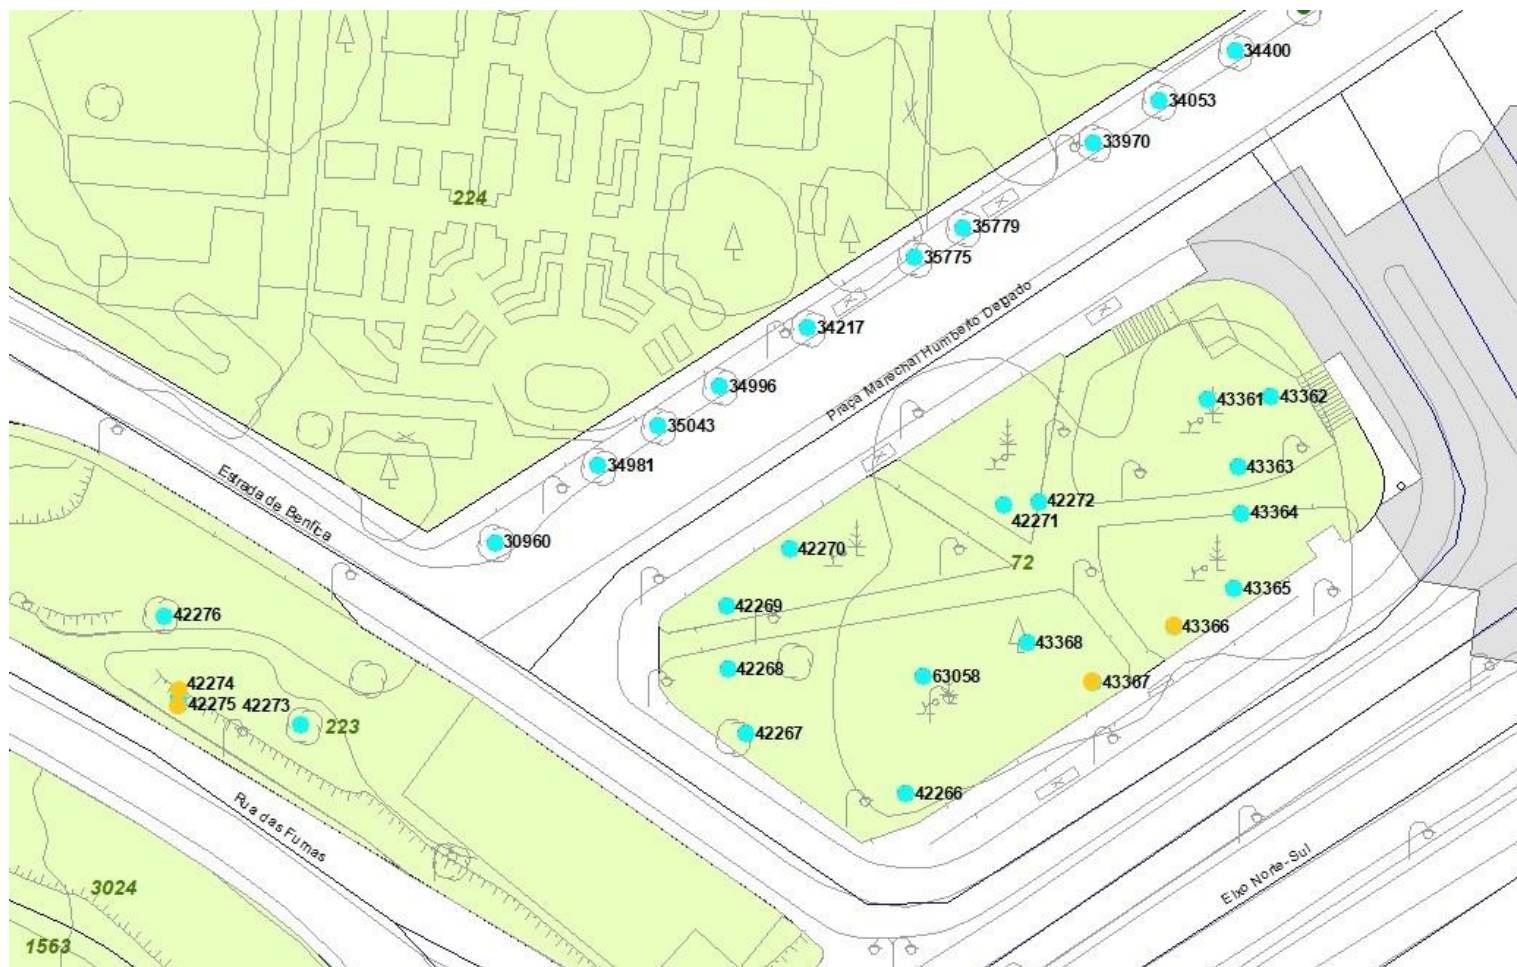

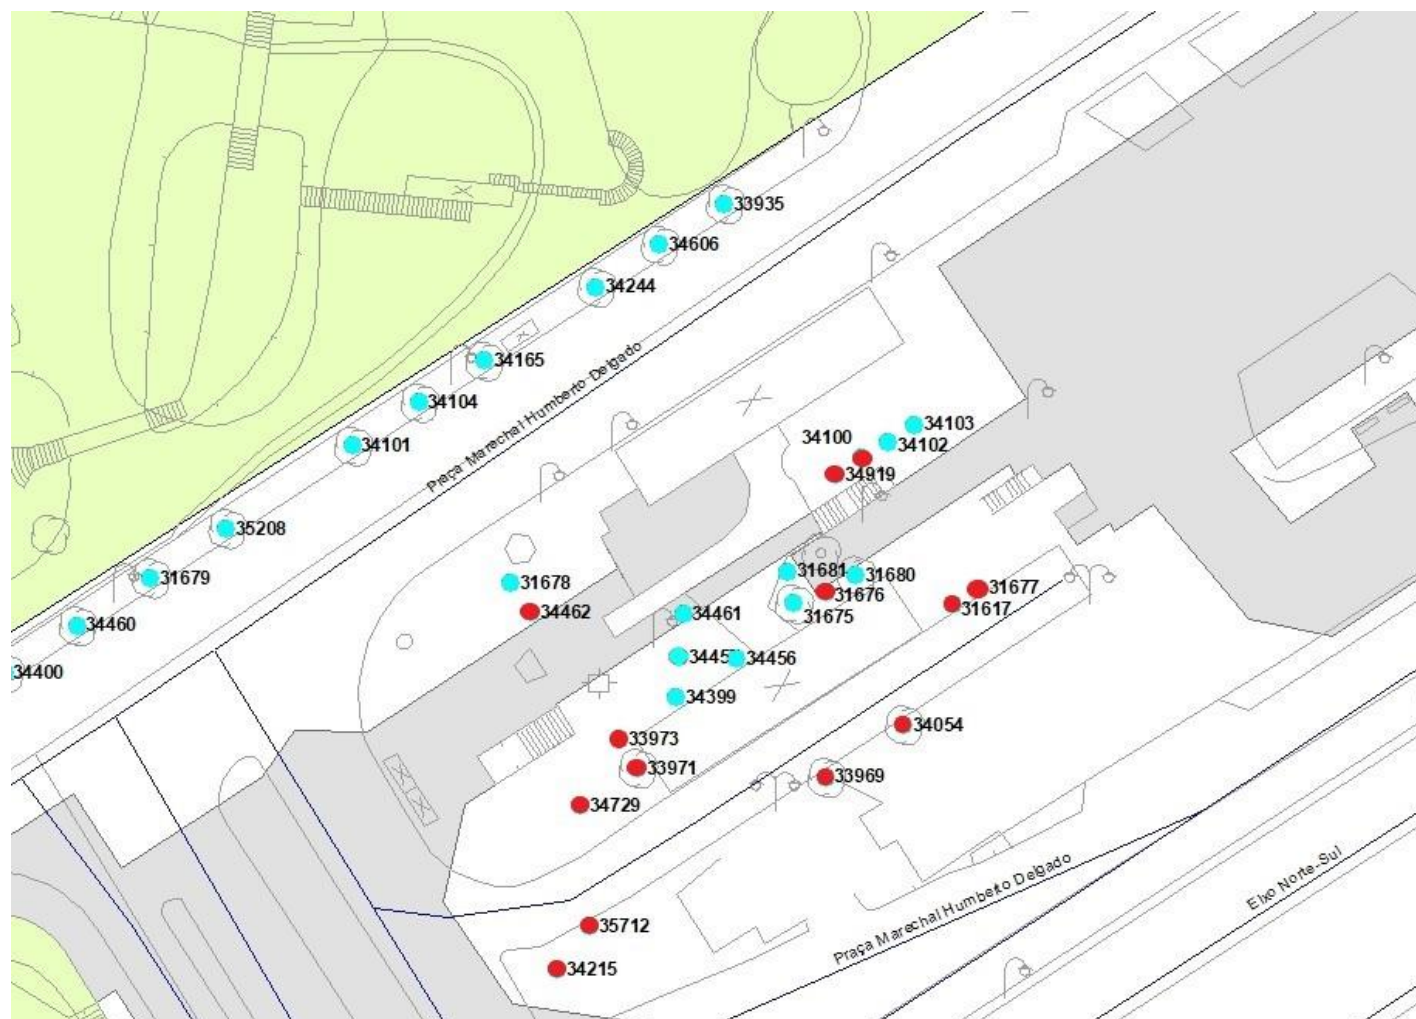

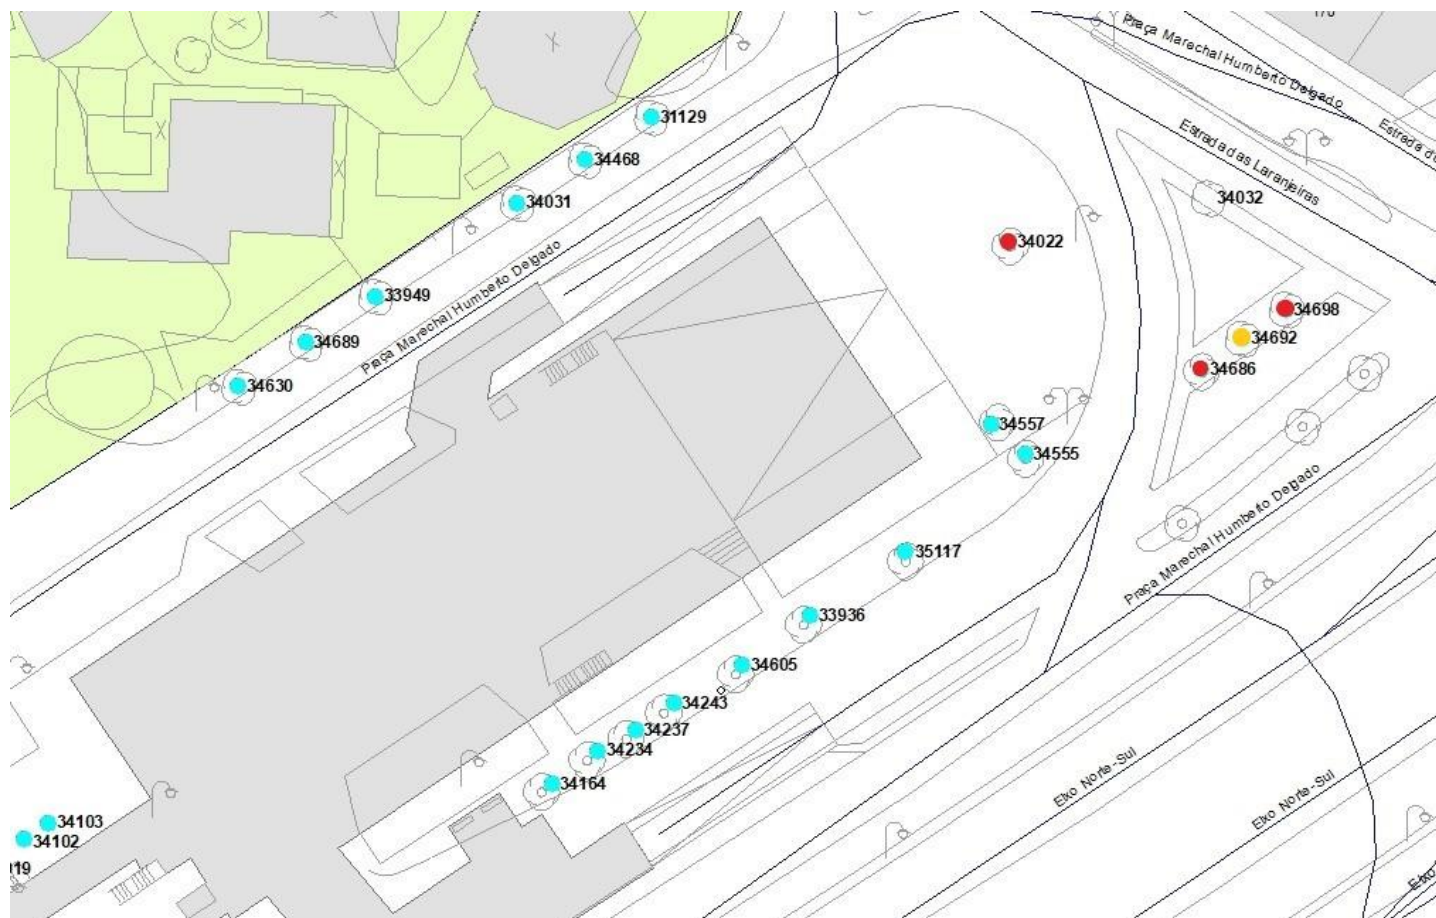

- Abate
- Transplante



ANEXO III – Registo fotográfico das árvores a abater




Exemplares Cod. SIG 31617 e 31677



Exemplar Cod. SIG 31676



Exemplares Cod. SIG 34100 e 34919

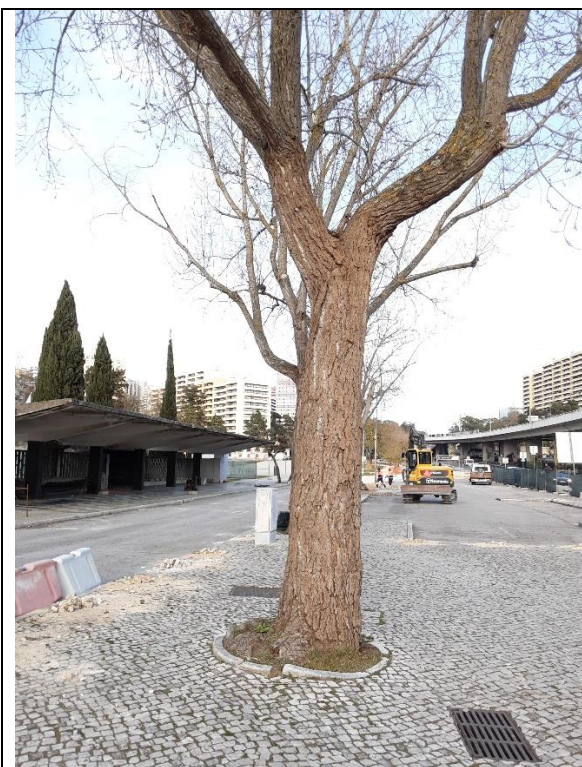


Exemplar Cod. SIG 34215



Exemplar Cod. SIG 35712



Exemplar Cod. SIG 33969

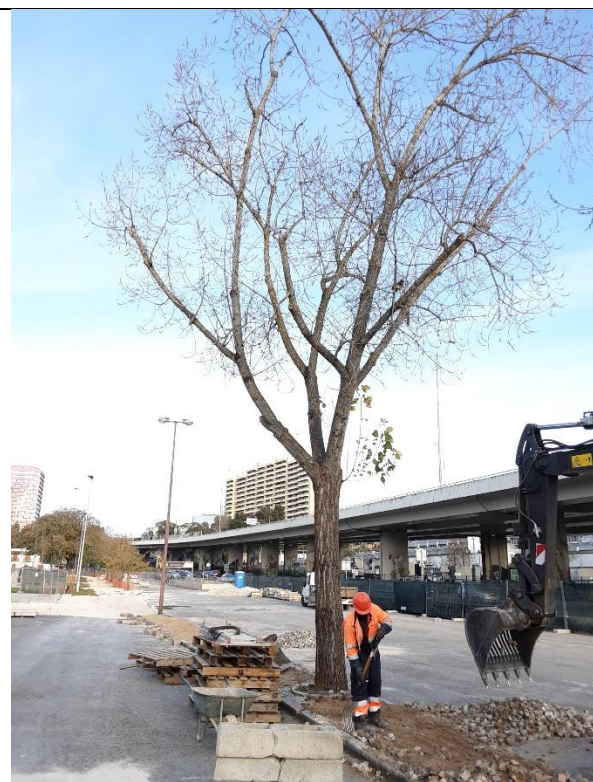


Exemplar Cod. SIG 34054



Exemplar Cod. SIG 33971 e 33973



Exemplar Cod. SIG 34729

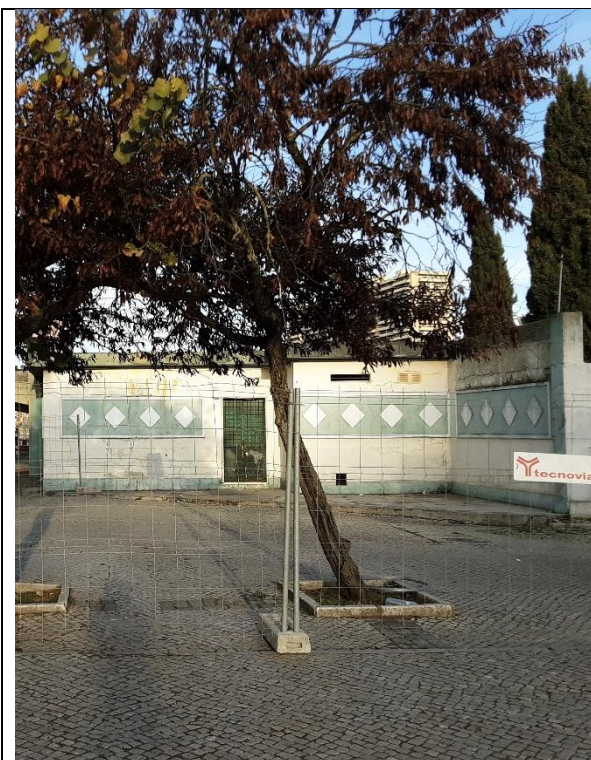

Exemplar Cod. SIG 34462



Exemplar Cod. SIG 34022



Câmara Municipal de Lisboa

Direcção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde




Exemplar Cod. SIG 34686 e 34698



ANEXO IV – Registo fotográfico das árvores a transplantar



Exemplar Cod. SIG 43366

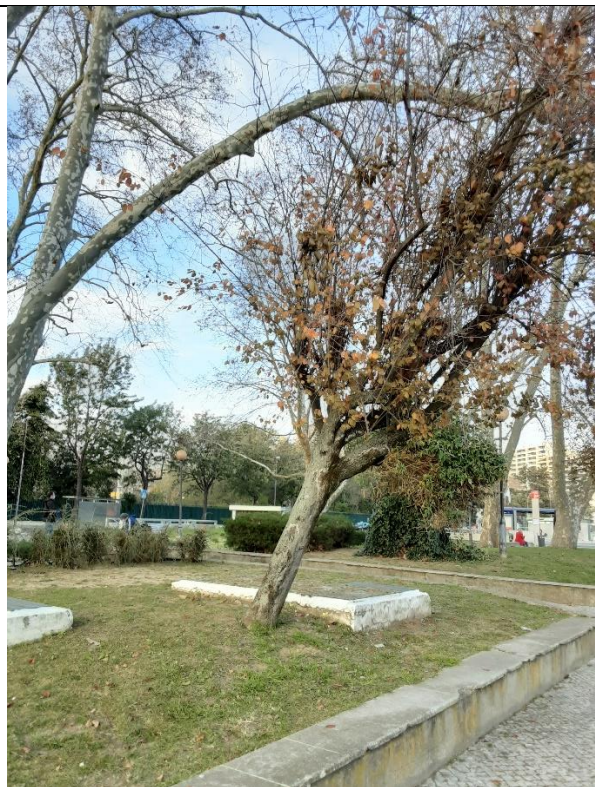

Exemplar Cod. SIG 43367



Exemplar Cod. SIG 34692